

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – NÁVOD K OBSLUZE

CAS

ELEKTRONICKÁ VÁŽICÍ JEDNOTKA (INDIKÁTOR)
PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE
model **CI-200SC**

M



Dovozce do ČR:

ZEMAN Váhy s.r.o.

Vranovská 699/33, 61400 Brno
IČ 01804758



Tento soubor je chráněn autorskými právy
dovozce, společnosti ZEMAN Váhy s.r.o.

Jeho kopírování a komerční distribuce je
možná pouze se souhlasem autora

**ZEMAN
VÁHY**

1. PŘÍPRAVA K PROVOZU, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

Pokud chcete, aby Vám Vaše váha s indikátorem sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a řiďte se jeho pokyny. V případě jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporučení Vašeho prodejce nebo dovozce, jehož stránky najdete na internetové adrese www.zeman-vahy.cz

Vlastní váhu (vážicí platformu) je vždy třeba umístit na rovný a pevný povrch. Indikátor (vyhodnocovací jednotku) je vhodné také pevně uchytit na zeď nebo na vhodný držák z důvodu snadného a bezproblémového mačkání tlačítek na klávesnici.

Pomocí stavitelných nožek v rozích váhy ustavte váhu do vodorovné polohy podle libely umístěné na vážicím můstku. Oba výše uvedené požadavky pro instalaci vlastní váhy neplatí pro váhy umístěné a servisní firmou instalované v díře v podlaze ani pro visuté váhy instalované vždy servisní firmou v pojezdové dráze.


Doporučuje se zapnout indikátor alespoň 30 minut před použitím pro důkladnou temperaci váhy a indikátoru.

Nepřetěžujte vaši váhu nad její deklarovanou maximální váživost. Mohlo by dojít ke zničení snímače (snímačů) zatížení ve váze.




Napájecí zdroj je třeba připojit do zásuvky kde je střídavé síťové napětí 220 až 230V. Zásuvka musí mít ochranný třetí vodič. Do větve zásuvkového obvodu, kde je připojena váha (indikátor), nezapojujte spotřebiče s vyšším příkonem způsobující kolísání napětí. Není-li váha delší dobu používána, doporučuje se odpojit síťovou šňůru ze zásuvky.

Váhu i indikátor je nutno provozovat mimo síť vysokonapěťových kabelů, elektromotorů, vysílačů a dalších zařízení, která mohou vytvářet silné elektromagnetické pole.

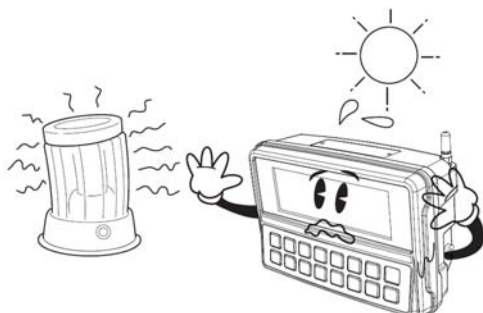

Nevystavujte váhu ani indikátor náhlým změnám teplot ani dlouhodobému přímému působení slunce nebo jiných zdrojů intenzivního tepelného záření.

Indikátor CI-200A a 201A není určen do mokrého nebo chemicky agresivního prostředí. Čištění, zejména klávesnice a displeje, provádějte pouze vlhkým hadrem bez použití agresivních chemických čisticích prostředků – ty mohou naleptat a zničit klávesnici nebo jiné plastové části.

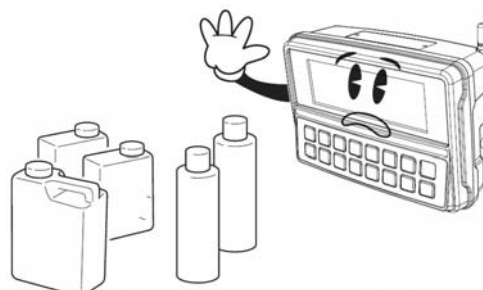

Nevystavujte váhu ani indikátor intenzivnímu proudění vzduchu (například z ventilátoru) ani vibracím – znemožňuje to ustálení váhy a tím dochází ke snížení přesnosti.



Nerezový indikátor model CI-200S a 200SC má zvýšené krytí, avšak není určen k používání pod stříkající tlakovou vodou. Umývání indikátoru přímo v nádobě s vodou není přípustné!


Nevystavujte váhu ani indikátor mechanickým rázům – mohlo by dojít k poškození tenzometrického snímače zatížení. Mějte na paměti, že váha je měřidlo a podle toho je třeba s ní zacházet.



V případě jakékoliv poruchy nebo technického problému volejte autorizovaný servis dle doporučení Vašeho prodejce nebo dovozce. Ve vlastním zájmu se vyhněte jakýmkoliv zásahům do váhy i indikátoru nepovolnou osobou.



Indikátor je vhodné pevně uchytit na zeď nebo na vhodný držák z důvodu snadného a bezproblémového mačkání tlačítek na klávesnici. Pokud je položen na stole, měl by stát na gumových nožkách, standardně dodaných s indikátorem.

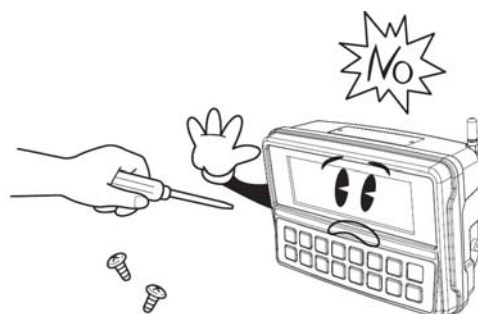

2. POPIS INDIKÁTORU, FUNKČNOST JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ

Čelní pohled na indikátor **CI-200SC**:



2.1. DISPLEJ

U indikátoru **CI-200S/200SC** je použit numerický šestimístný červeně svítící LED displej s číslicemi výšky 25mm a se samostatnými kontrolkami, indikujícími aktuální stav při vážení a použití různých funkcí.

Kontrolky pod displejem indikují následující funkce a stavy:

STABLE – indikace stavu ustálení váhy

TARE – indikace použití táry

NET – indikace zobrazení netto hmotnosti

HOLD – indikace použití funkce HOLD

ZERO – indikace vynulovaného stavu váhy

COMM – indikace režimu přenosu dat

UNDER-OK-OVER – indikace stavu při kontrolním / limitním vážení

2.2. KLÁVESNICE

Na indikátorech řady **CI-200S/200SC** je použita membránová klávesnice, která je do jisté míry odolná proti vodě a prachu; avšak je třeba se vyvarovat stříkání vody přímo na klávesnici.

Význam a primární funkce jednotlivých tlačítek:

1 ZERO	ZERO – ustavení nulového bodu na počátku vážení; vstup do testovacího režimu TEST MODE
2 G/N	GROSS/NET – změna při zobrazení navážek (brutto/netto) při použití táry; vstup do uživatelského nastavení SET MODE
3 TARE	TARE – zadání přímé táry nebo numericky přednastavené táry ve spojení s tlačítkem SET
4 I*SUM	I*SUM – vyvolání mezisoučtu v režimu sumárního navažování ve spojení s tlačítkem PRINT
5 G*SUM	G*SUM – vyvolání součtu (grandtotálu) v režimu sumárního navažování ve spojení s tlačítkem PRINT
6 W*Cnt	W*Cnt – zjištění (zobrazení) počtu navážek v režimu sumárního navažování
7 PRINT	PRINT – sčítání položek nebo odeslání navážek na tiskárnu v režimu sumárního navažování
8 HOLD	HOLD – aktivace funkce HOLD – vážení neklidné zátěže
9 B*CHK	B*CHK – zjištění (zobrazení) stavu nabití akumulátoru
0 ITEM	ITEM – zadání identifikačního čísla položky (v rozsahu 00 až 99)
F1	F1 – aktivace funkce předem definované pro toto tlačítko v kroku F17 uživatelského nastavení indikátoru (standardně zadání horního limitu)
F2	F2 – aktivace funkce předem definované pro toto tlačítko v kroku F18 uživatelského nastavení indikátoru (standardně zadání dolního limitu)
CLEAR	CLEAR – nulování zadaných údajů nebo hodnot, anulování některých chybových stavů; návrat z menu nastavení nebo testování o úroveň výš
SET	SET – uložení zadaných hodnot nebo nastavení; výstup z režimů TEST MODE nebo SET MODE
POWER	POWER – zapnutí nebo vypnutí indikátoru (přidržením tlačítka)

Tato tlačítka fungují při zadávání jakýchkoliv číselných údajů jako numerické klávesy

2.3. NAPÁJENÍ INDIKÁTORU, DOBÍJENÍ AKUMULÁTORU

Indikátor **CI200** je standardně napájen ze sítě AC 230V/50Hz přes síťový adaptér DC12V/1,25A. Pro napájení indikátoru použijte výhradně originální síťový adaptér dodaný vaším prodejcem nebo autorizovaným servisem!

V případě potřeby (mimo dosah elektrické sítě) je možno využít alternativní napájení z vestavěného hermetického akumulátoru. Indikátor je vybaven bezúdržbovým hermetickým akumulátorem 6V/3Ah, jehož životnost je několik roků v závislosti na okolní teplotě a ostatních vlivech. Akumulátor je umístěn pod víčkem na zadní straně indikátoru.

Připojení váhy do elektrické sítě je indikováno kontrolkou na displejovém panelu váhy vlevo od displeje u symbolu baterie; kontrolka svítí bez ohledu na to, zda je indikátor používán či nikoliv a svou barvou zároveň indikuje stav nabití nebo nabíjení akumulátoru:

Zelená – akumulátor je plně nebo dostatečně nabitý

Rudá – akumulátor je blízko vybitému stavu

Žlutá – akumulátor se nabíjí

Stav akumulátoru blízký jeho úplnému vybití je indikován rudou kontrolkou u symbolu baterie na čelním panelu indikátoru. V této situaci je nutno neprodleně akumulátor dobít, nebo připojit váhu do elektrické sítě, protože práce s váhou bude možná už jen několik minut.

3. VLASTNÍ PROVOZ, POUŽÍVÁNÍ A FUNKCE INDIKÁTORU

3.1. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ VÁHY (INDIKÁTORU)


Po zapnutí tlačítkem  se na okamžik objeví nápis „CAS“, pak sw verze („V 1.06“); a displej se vynuluje.

Pokud by k indikátoru nebyla připojena váha (nebo by byl propojovací kabel porušený), displej ukáže některou z chybových hlášek (viz. kapitola 6).

Správný vynulovaný stav váhy je indikován kontrolkou **ZERO** na displeji.

Pokud před započítím práce s váhou tento stav indikován není, použijte funkci **ZERO** – stiskněte tlačítko .

Ustálený stav váhy (při vynulování nebo při zatížení) je indikován kroužkem v levém horním rohu displeje.

Vypnutí indikátoru se provede po skončení práce s váhou stiskem a přidržením tlačítka .

POZNÁMKA 1:

Funkce **ZERO** je standardně aktivní maximálně v rozsahu $\pm 2\%$ vážicího rozsahu vaší váhy od nuly.

POZNÁMKA 2:

Použití funkce **ZERO** a vložení neznámé **TÁRY** je vázáno při standardním nastavení na ustálený stav váhy.

3.2. REŽIMY PRÁCE S INDIKÁTOREM (S VÁHOU)

- Jednoduché vážení
- Zadávání přímé nebo předvolené táry
- Vážení neklidné zátěže s použitím funkce HOLD
- Limitní nebo kontrolní navažování
- Sčítání (kumulace) navážek s tiskem

3.3. ZÁKLADNÍ VÁŽENÍ A POUŽITÍ FUNKCE ZERO


Při základním vážení pouze položte vážený předmět na váhu nebo vážicí platformu a na displeji můžete odečíst hmotnost váženého předmětu v kilogramech s přesností danou dle modelu a váživosti váhy.

Pokud během práce s váhou po úplném odlehčení vážicí platformy zůstává na displeji indikátoru nějaký údaj (hodnota), kladná nebo záporná, použijte funkci **ZERO** (viz odstavec 3.1.).

3.4. VÁŽENÍ S TÁROU (ODEČTEM OBALU)

3.4.1. Vážení s neznámou tárou


Před vážením je možno vytárovat libovolný obal, misku nebo nádobu, jejíž hmotnost předem neznáte.

Položte tárovaný obal na vážicí platformu váhy a stiskněte tlačítko  ; váha (displej) se vynuluje.


Použití táry je indikováno kontrolkou **TARE** na displeji.

Nyní na misku vložte vážený předmět nebo materiál a indikátor bude ukazovat jeho netto hmotnost.


Po sejmutí váženého zboží i obalu z váhy bude displej ukazovat hmotnost táry se záporným znaménkem.

Zrušení táry později po vyprázdnění vážicí platformy (odlehčení váhy) proveďte opět stiskem tlačítka .

3.4.2. Kumulovaná tára (lze provést pouze s neznámou tárou)

Při navažování více komponent do jedné nádoby můžete nejprve vytárovat libovolný obal (nádoby), pak doplňovat jednotlivé komponenty a tyto komponenty vždy tárovat tlačítkem . Údaj hmotnosti se vždy vynuluje a je možno přidat další komponent dané navážky.



Tárovat lze v celém rozsahu až do maximální váživosti dané váhy.

Zrušení táry později po vyprázdnění vážicí platformy (odlehčení váhy) proveďte opět stiskem tlačítka .

3.4.3. Vážení s předem známou, manuálně zadanou tárou

Před vážením je možno vytárovat obal nebo nádobu, jejíž přesná hmotnost je předem známa.

Zadání předem známé hodnoty obalu (táry) provedete následujícím způsobem:

Ve vážicím režimu stiskněte tlačítko , přidržte, stiskněte  a obě tlačítka pusťte

Znovu krátce stiskněte tlačítko .



Na displeji se objeví „t = 0,000“

Pomocí numerických tlačítek zadejte hodnotu táry (hmotnost obalu) bez ohledu na desetinnou čárku


Potvrďte tlačítkem .

Indikátor ukáže hodnotu táry se záporným znaménkem. Použití táry je indikováno kontrolkou TARE.

Nyní můžete na vážicí platformu vložit vážené zboží i s obalem a indikátor ukáže netto hmotnost váženého zboží.

Zrušení přednastavené táry později provedete opětovným vstupem do jejího nastavení a jejím vynulováním tlačítkem  a potvrzením .

3.4.4. Zjištění Netto / Brutto hmotnosti při použití táry

V situaci, kdy je aktivována funkce tárování (viz. kapitoly 3.4.1., 2., 3.), je možno pomocí tlačítka  přepínat mezi **Netto** hmotností navážky a **Brutto** hmotností, tedy navážky včetně obalu (táry).


V okamžiku zobrazení Brutto hmotnosti pak nesvítí kontrolka **NET**, ale pouze **TARE** (aktivace funkce tárování).

3.5. POUŽÍVÁNÍ FUNKCE „HOLD“

Funkce **HOLD** se používá při vážení neklidné zátěže, tam, kde nelze dosáhnout úplného ustálení váhy (například živá zvířata). Indikátor pak ukáže zprůměrovanou nebo špičkovou hmotnost vložené zátěže.

Způsob práce funkce **HOLD** lze nastavit v uživatelském nastavení **SET MODE** v kroku **F10**.

3.5.1. Manuální používání funkce HOLD

Vložte na vážicí platformu vážené zboží (zvíře) a stiskněte tlačítko .

Displej ukáže na několik sekund ukáže pomlčky „--“ (provádí vzorkování) a výpočet průměrné zátěže.

Pak indikátor ukáže vypočtenou zprůměrovanou nebo maximální hmotnost vložené zátěže (dle nastavení v **F10**) a na displeji se rozsvítí kontrolka u symbolu **HOLD**. Tento údaj zůstane na displeji i po odlehčení vážicí platformy.

Vynulování displeje a zrušení funkce **HOLD** provedete opět stiskem tlačítka .

3.5.2. Automatické používání funkce HOLD

V uživatelském nastavení **SET MODE** v kroku **F10** je nutno nastavit **3** a v kroku **F12** lze nastavit rozsah pro funkci **Auto-Hold**.

Vložte na vážicí platformu vážené zboží (zvíře) a indikátor vždy automaticky zprůměruje vloženou zátěž a tuto hodnotu zobrazí na displeji.

3.6. KONTROLNÍ / LIMITNÍ NAVAŽOVÁNÍ


Režim Limitního nebo kontrolního navažování je nutno aktivovat v kroku **F50** uživatelského nastavení **SET MODE** a v kroku **F51** lze aktivovat akustický signál pro indikaci správné navážky (stav **OK**).

Indikátor bude po nastavení **F50** na **1** pracovat v režimu kontrolního vážení a na **2** v režimu limitního navažování. Způsob indikace kontrolkami **UNDER**, **OK**, nebo **OVER** v obou režimech je popsán v kapitole 4.2.5.

Na indikátoru lze nastavit dvě hodnoty hmotnosti – dolní limit (LOW) a horní limit (HIGH).


Pro zadání limitů se používají tlačítka  a , pokud však nejsou přeprogramována pro jinou funkci v uživatelském nastavení **SET MODE** v kroku **F17** a **F18**.

Zadání horního limitu provedete následujícím způsobem:


V základním vážicím režimu stiskněte tlačítko 

Na displeji se objeví „**H 0.000**“ (nebo jiný dříve nastavený údaj)

Pomocí numerických tlačítek zadejte hodnotu horního limitu bez ohledu na desetinnou tečku


Zadaný horní limit potvrďte tlačítkem 

Zadání dolního limitu provedete následujícím způsobem:

V základním vážicím režimu stiskněte tlačítko 

Na displeji se objeví „**L 0.000**“ (nebo jiný dříve nastavený údaj)


Pomocí numerických tlačítek zadejte hodnotu dolního limitu bez ohledu na desetinnou tečku

Zadaný dolní limit potvrďte tlačítkem 

3.7. ZADÁNÍ IDENTIFIKAČNÍHO ČÍSLA (ID) OBSLUHY NEBO DRUHU VÁŽENÉHO ZBOŽÍ


Identifikační číslo dané váhy (**ID**) lze využít pro identifikaci obsluhy nebo druhu zboží na vážním lístku a nebo pro identifikaci správné váhy v systému, kde je na počítač napojeno více vah.


Zadání ID kódu provedete následujícím způsobem:

V základním vážicím režimu stiskněte tlačítko 

Na displeji se objeví nápis „**Id 00**“ (nebo jiný dříve nastavený kód)

Pomocí numerických tlačítek zadejte ID kód od **01** do **99** (max. dvojmístné číslo)

Nastavený ID kód potvrďte tlačítkem 

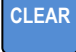Chcete-li nastavení zrušit, vynulujte zadaný ID kód tlačítkem  a potvrďte 

3.8. SČÍTÁNÍ (KUMULACE) NAVÁŽEK A TISK VÁŽNÍCH LÍSKŮ S ÚDAJI O NAVÁŽKÁCH


Sčítání navážek lze provádět pouze za předpokladu, že v uživatelském nastavení (kapitola 4.2.3.) je nastaveno: F29 = 0 a F31 = 1



Indikátor dokáže ve vázicím režimu sčítat jednotlivé navážky, přičemž lze přímo na displeji vyvolat mezisoučet a grandtotál navážek, nebo lze jednotlivé položky a jejich součet tisknout na připojenou tiskárnu.


Pro tisk vážních lístků je třeba správně připojit vhodnou tiskárnu (doporučuje se přizvat k tomu pověřenou servisní firmu) a správně nastavit parametry pro tisk a přenos dat v uživatelském nastavení **SET MODE**.

V uživatelském nastavení **SET MODE** v kroku **F40** je možné navolit tisk na účtenku (bon) nebo na etiketu. Dále je možné v kroku **F41** navolit jeden ze 3 možných předvolených formátů vážních lístků (viz. kapitola 4.2.4.).

3.8.1. Sčítání navážek bez tisku


Vložte vážený předmět na váhu a po ustálení vždy přičtete do součtové paměti tlačítkem 

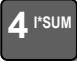Součet navážek vyvoláte na displeji stiskem tlačítka  nebo  (po 3 sekundách se displej sám vynuluje)

Počet sečtených navážek vyvoláte na displeji stiskem tlačítka 

Vynulování součtové paměti provedete tlačítkem  po vyvolání součtu navážek tlačítkem 

3.8.2. Výtisk aktuální hodnoty navážky na tiskárně

Dle nastavení parametru **F31** v uživatelském nastavení je možno použít manuální výtisk navážky tlačítkem  nebo automatický tisk po ustálení váhy.

Dle nastavení v kroku **F41** uživatelského nastavení bude vážní lístek mít následující formát:

Formát 0:

2010.01.01	13:30
0001 ID_01:	50.00kg
0002 ID_01:	20.00kg
0003 ID_01:	30.00kg
0004 ID_01:	10.00kg

Formát 1:



2010.01.01	13:30
0001 ID_01:	50.00kg
2010.01.01	13:30
0002 ID_01:	20.00kg
2010.01.01	13:30
0003 ID_01:	30.00kg

Formát 2:

2010.01.01	13:30
No.0001	ID_01
Gross:	50.00kg
Tare:	0.00kg
Net:	50.00kg
2010.01.01	13:40
No.0002	ID_01
Gross:	60.00kg
Tare:	2.00kg
Net:	58.00kg

3.8.3. Výtisk mezisoučtu a totálu navážek

Zadejte ID kód obsluhy nebo zboží, který byl zadán před započítáním výtisku (načítání) navážek.

Stiskněte tlačítko  pro výtisk mezisoučtu navážek nebo tlačítko 

pro výtisk totálu navážek.

Tyto údaje nelze vytisknout v případě nastavení a připojení etiketovací tiskárny.

ID_01 TOTAL	

2010.01.01	14.32.54
COUNT	22
WEIGHT	685,5kg

GRANDTOTAL	

2010.01.01	14.32.58
COUNT	152
WEIGHT	1685,0kg

4. UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ INDIKÁTORU

4.1. UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ INDIKÁTORU (REŽIM „SET MODE“)

V tomto režimu si může uživatel sám nastavit nebo modifikovat v 46 krocích některé základní parametry a funkce indikátoru.



4.1.1. Použití tlačítek a postup v režimu SET MODE:

- Vstup do režimu SET MODE:**

V zapnutém stavu přidržení tlačítka  na 3 sekundy v základním vážicím režimu nebo

Ve vypnutém stavu přidržení tlačítka  a současně zapnutím indikátoru 



- Zadání nastavovaného kroku:**

Zadáním čísla kroku 01 až 99 z numerické klávesnice  až 

- Vstup do nastavovaného kroku:**

Tlačítkem 

- Zadání hodnoty nebo parametru v jednotlivých krocích:**

Zadáním hodnoty z numerické klávesnice  až 


- Uložení nastavené hodnoty s návratem o úroveň výš v menu nastavení:**

Tlačítkem 

- Návrat o úroveň výš v menu nastavení bez uložení nastavené hodnoty:**

Tlačítkem

- Výstup ze SET MODE a návrat zpět do vážicího režimu:**

Přidržení tlačítka  po dobu asi 3 sekundy (displej ukáže „SAVE“)


POZNÁMKA 1:



Oranžovou barvou je v tabulkách v odstavci 4.2. označeno základní výchozí tovární (defaultní) nastavení indikátoru.

POZNÁMKA 2:

Parametry, tvořené dvojmístným číslem, je třeba zadávat dvojmístně (například 01, 05...).

4.1.2. Vstup do režimu SET MODE:

Do režimu SET MODE vstupte přidržení tlačítka  asi po dobu 3 sekundy v základním vážicím režimu ve vynulovaném stavu.

Vstup do SET MODE lze provést také přidržení tlačítka  a současně zapnutím tlačítkem 

Na displeji problikne nápis „Set“ a pak displej ukáže „F 01“, tedy první krok uživatelského nastavení.

V první úrovni menu SET MODE se zadávají jednotlivé kroky nastavení 01 až 50, ve druhé úrovni menu se zadává přímo hodnota (parametr) jednotlivých kroků dle tabulek v odstavci 4.2.

Ve druhé úrovni menu se na levé straně displeje zobrazí číslo kroku a na pravé straně nastavená hodnota.

4.2. KOMPLETNÍ MENU NASTAVENÍ

4.2.1. Tabulka všech kroků v režimu SET MODE:

Základní nastavení funkcí		
F01	Nastavení data	Rok, měsíc, den
F02	Nastavení času	Hodiny, minuty, sekundy
F03	Automatické vypínání indikátoru	Vypnuto / až 30 minut
F04	Rychlost měření na A/D převodníku	1x až 99x za sekundu
F05	Digitální filtr měření hmotnosti	Průměr z 1 až 50 naměřených hodnot
F06	Filtr pro ustálení naměřené hodnoty	Vypnuto / 0,5d až 49,5d
F07	Podmínka pro zobrazení ustáleného stavu	0,5d až 5d
F08	Podmínka pro automatické dotahování nuly	Vypnuto / 0,5d až 4,5d
F09	Paměť nulového zatížení po vypnutí váhy	OFF / ON
F10	Způsob práce funkce HOLD	Průměrná hodnota / špička / vzorkování / automatický průměr
F12	Rozsah snímání hmotnosti při funkci AUTO-HOLD	1d až 99d
F13	Nastavení rozsahu pro funkci ZERO	Vypnuto / $\pm 1\%$ až $\pm 99\%$
F14	Nastavení podmínky použití pro ZERO a TARE	Kdykoliv / V ustáleném stavu
F16	Uzamčení funkčních tlačítek na klávesnici	Uzamčeno / Blokováno
F17	Nastavení funkce pro volitelné tlačítko F1	Libovolná funkce
F18	Nastavení funkce pro volitelné tlačítko F2	Libovolná funkce
F19	Nastavení jednotky hmotnosti	kg / lb (v ověřitelné verzi indikátoru není změna kg dostupná)
F21	Nastavení nulového rozsahu při zapnutí váhy	2% až 20%
F23	Zobrazení zátěže nad nastavenou max. váživost	9d až 99d
F25	Nastavení jasu podsvícení displeje	10% až 100% maximálního svitu
Nastavení pro sériový přenos dat po RS-232		
F26	Číslo připojeného zařízení – ID	00 až 99
F27	Parita	Bez parity / Sudá / Lichá
F28	Přenosová rychlost – pro COM1	600 až 115.200 baudů
F29	Připojené zařízení – pro COM1	Tiskárna / Počítač nebo přídavný displej
F30	Formát dat – pro COM1	22 bytů / 10 bytů / 18 bytů
F31	Podmínka pro odesílání dat – pro COM1	Neodesílá / Odesílá stále / Po ustálení / Odešle příkazem
F32	Přenosová rychlost – pro COM2	600 až 115.200 baudů
F33	Připojené zařízení – pro COM2	Tiskárna / Počítač nebo přídavný displej
F34	Formát dat – pro COM2	22 bytů / 10 bytů / 18 bytů
F35	Podmínka pro odesílání dat – pro COM2	Neodesílá / Odesílá stále / Odešle po ustálení
Nastavení pro tisk		
F40	Nastavení typu tiskárny	Bez tiskárny / Etiketovací tiskárna / Účtenka
F41	Nastavení formátu tisku vážního lístku	3 předvolené formáty tisku – 0 / 1 / 2
F42	Nastavení manuálního / automatického tisku	Manuálně / Automaticky
F43	Odřádkování po výtisku vážního lístku (bonu)	1 až 9 řádků
F44	Zadání textové zprávy na vážním lístku	Zadávání ASCII kódů
F45	Podmínka pro manuální tisk	Kdykoliv / Pouze v ustáleném stavu
F47	Vynulování čísla navážky a sčítání navážek	NE / ANO
F48	Výtisk čísla položky na vážním lístku	NE / ANO
Nastavení pro limitní / kontrolní vážení		
F50	Režim práce při limitním / kontrolním vážení	Nefunkční / Kontrolní navažování / Limitní navažování
F51	Použití akustického signálu	Nefunkční / Akustický signál ve stavu OK
Doplňková nastavení		
F90	Nastavení hesla	Povolení změny hesla / Nastavení hesla
F91	Inicializace celého nastavení indikátoru	Zachování uživ.nastavení / Inicializace do default.nastavení

4.2.2. Základní obecná nastavení:

číslo kroku	význam:	možná hodnota nastavení:	nastavení:
F01	Nastavení data	010100 až	1.1.2000
		až 311299	31.12.2099
F02	Nastavení času	000000 až	00:00:00 hodin
		až 235959	23:59:59 hodin
F03	automatické vypínání váhy (Auto Power Off)	00	funkce Auto Power Off je deaktivována
		10	váha se automaticky vypne, pokud není používána po dobu 10 minut
		30	váha se automaticky vypne, pokud není používána po dobu 30 minut
F04	Rychlost měření hmotnosti na A/D převodníku	01 až	nízká rychlost měření – 1x za sekundu
		10	střední rychlost měření – 10x za sekundu
		až 99	vysoká rychlost měření – 99x za sekundu
F05	Digitální filtr měření hmotnosti	01 až	zobrazuje se průměrná hodnota z 1 naměřené hodnoty
		10	zobrazuje se průměrná hodnota z 10 naměřených hodnot
		až 50	zobrazuje se průměrná hodnota z 50 naměřených hodnot
F06	Filtr pro ustálení naměřené hodnoty	00	filtr ustálení je deaktivován
		01 až	digitální filtr kompenzuje odchylku do 1x 0,5d (0,5 dílku)
		až 99	digitální filtr kompenzuje odchylku do 99x 0,5d (49,5 dílků)
F07	Podmínka pro zobrazení ustáleného stavu (Stable)	01 až	indikátor považuje za ustálený stav změnu do 1x 0,5d (0,5 dílku)
		02	indikátor považuje za ustálený stav změnu do 2x 0,5d (1 dílek)
		až 10	indikátor považuje za ustálený stav změnu do 10x 0,5d (5 dílků)
F08	Podmínka pro automatické dotahování nuly (Auto Zero)	0	automatické dotahování nuly je potlačeno
		1 až	indikátor dotahuje automaticky nulu při změně do 1x 0,5d (0,5 dílku)
		2	indikátor dotahuje automaticky nulu při změně do 2x 0,5d (1 dílek)
F09	Paměť nulového zatížení po vypnutí váhy (Weight Backup)	až 9	indikátor dotahuje automaticky nulu při změně do 9x 0,5d (4,5 dílků)
		0	váha (indikátor) si po zapnutí najde vždy novou „nulu“
		1	indikátor si pamatuje hodnotu nuly a po zapnutí se vrátí do stejného stavu ZERO nebo TARE , v jakém se nacházel před vypnutím
F10	Způsob práce funkce HOLD	0	indikátor zobrazí průměrnou hodnotu
		1	indikátor zobrazí špičkovou (nejvyšší) hodnotu
		2	indikátor zobrazí okamžitou hodnotu
		3	je aktivována funkce Auto-HOLD , tedy automatické průměrování zátěže při každém vážení
F12	Nastavení rozsahu pro funkci Auto-HOLD	09	funkce Auto-HOLD pojme odchylku do 1 dílku
		05	funkce Auto-HOLD pojme odchylku do 5 dílků
		99	funkce Auto-HOLD pojme odchylku do 99 dílků
F13	Nastavení rozsahu pro funkci ZERO	2	rozsah pro použití funkce ZERO je $\pm 2\%$ maximální váživosti
		10	rozsah pro použití funkce ZERO je $\pm 10\%$ maximální váživosti
		99	rozsah pro použití funkce ZERO je $\pm 99\%$ maximální váživosti
F14	Nastavení podmínky použití pro ZERO a TARE	0	funkce ZERO a TARE lze použít kdykoliv
		1	funkce ZERO a TARE lze použít pouze při ustáleném stavu váhy
F16	Uzamčení funkčních tlačítek na klávesnici	0	klávesnice indikátoru je odemknuta, funkční tlačítka jsou aktivní
		1	klávesnice indikátoru je uzamčena, funkční tlačítka jsou blokována
F17	Nastavení funkce tlačítka F1	11	tlačítko F1 slouží pro zadání horního limitu
		01 až 15	libovolná funkce dle tabulky 4.2.7.
F18	Nastavení funkce tlačítka F2	12	tlačítko F2 slouží pro zadání dolního limitu
		01 až 15	libovolná funkce dle tabulky 4.2.7.
F19	Nastavení jednotky hmotnosti	0	hmotnost je vyčíslena v kg
		1	hmotnost je vyčíslena v lb
F21	Nastavení rozsahu pro nulovou zátěž po zapnutí váhy	2	rozsah pro vyrovnání nuly po spuštění je $\pm 2\%$ maximální váživosti
		10	rozsah pro vyrovnání nuly po spuštění je $\pm 10\%$ maximální váživosti
		20	rozsah pro vyrovnání nuly po spuštění je $\pm 20\%$ maximální váživosti
F23	Nastavení zobrazení zátěže nad max. váživost váhy	09 až	hmotnost se zobrazuje na displeji do zatížení 9 dílků nad max. váživost
		až 99	hmotnost se zobrazuje na displeji do zatížení 99 dílků nad max. váživost
F25	Nastavení jasu displeje (Light brightness)	1	svítivost displeje je omezena na 10%
		2	svítivost displeje je omezena na 30%
		3	svítivost displeje je omezena na 50%
		4	svítivost displeje je omezena na 60%
		5	svítivost displeje je omezena na 70%
		6	svítivost displeje je omezena na 90%
		7	je aktivována maximální svítivost (jas) displeje

4.2.3. Nastavení pro sériový přenos dat po RS-232


číslo kroku	význam:	možná hodnota nastavení:	nastavení:
F26	Identifikační číslo váhy (indikátoru) v systému	00 až	daná váha je identifikována pod číslem 00 až ...
		až 99	daná váha je identifikována pod číslem ... až 99
F27	Parita	0	data bit 8, stop bit 1, bez parity
		1	data bit 7, stop bit 1, sudá parita
		2	data bit 7, stop bit 1, lichá parita
F28	Přenosová rychlost pro COM1	0	600 baudů
		1	1.200 baudů
		2	2.400 baudů
		3	4.800 baudů
		4	9.600 baudů
		5	19.200 baudů
		6	38.400 baudů
		7	57.600 baudů
F29	Připojené zařízení pro COM1	0	tiskárna
		1	počítač nebo přídatný displej
F30	Výstupní formát dat pro COM1	0	22 bytů CA
		1	10 bytů CA
		2	18 bytů AND
F31	Podmínka pro odeslání dat pro COM1	0	žádný přenos dat
		1	stálé odesílání údajů v ustáleném i neustáleném stavu
		2	odeslání údaje pouze v ustáleném stavu
		3	odeslání údajů pouze na vyžádání (příkaz) z počítače
F32	Přenosová rychlost pro COM2	4	odeslání určitým příkazem – Command Mode
		0	600 baudů
		1	1.200 baudů
		2	2.400 baudů
		3	4.800 baudů
		4	9.600 baudů
		5	19.200 baudů
		6	38.400 baudů
F33	Připojené zařízení pro COM2	7	57.600 baudů
		8	115.200 baudů
F34	Výstupní formát dat pro COM2	0	tiskárna
		1	počítač nebo přídatný displej
		2	22 bytů CA
F35	Podmínka pro odeslání dat pro COM2	0	žádný přenos dat
		1	stálé odesílání údajů v ustáleném i neustáleném stavu
		2	odeslání údaje pouze v ustáleném stavu

Oranžovou barvou je označeno defaultní (výchozí) nastavení.

4.2.4. Nastavení pro tisk

číslo kroku	význam:	možná hodnota nastavení:	nastavení:
F40	Nastavení typu tiskárny	0	není použita žádná tiskárna
		1	je použita etiketovací tiskárna DLP
		2	je použita účtenková tiskárna DEP
F41	Nastavení formátu tisku vážního lístku	0	tiskne se vážní lístek formátu 0
		1	tiskne se vážní lístek formátu 1
		2	tiskne se vážní lístek formátu 2
F42	Nastavení manuálního / automatického tisku	0	manuální tisk – tlačítkem PRINT
		1	automatický tisk – vždy po ustálení
F43	Odřádkování po výtisku vážního lístku (bonu)	1 až	tiskárna provede po výtisku vážního lístku posuv o 1 řádek
		až 9	tiskárna provede po výtisku vážního lístku posuv o 9 řádků
F44	Zadání textové zprávy na vážním lístku	P00-032	začátek textové zprávy se zadá vložením kódu 032 (mezerou)
		P01 až P17	zadávají se jednotlivé znaky textu pomocí ASCII kódů dle tabulky 4.2.6.
		P18-255	konec textové zprávy se zadá vložením kódu 255
F45	Podmínka pro manuální výtisk navážky	0	výtisk navážky lze provést bez ohledu na ustálení váhy
		1	výtisk navážky lze provést pouze při ustáleném stavu váhy
F47	Vynulování po výtisku totálu	0	po výtisku totálu se přičítají další navážky až do vynulování souč.paměti
		1	po výtisku totálu se součtová paměť vynuluje
F48	Výtisk čísla položky na vážním lístku	0	číslo položky se na vážním lístku netiskne
		1	číslo položky se na vážním lístku tiskne

POZNÁMKA 1:

V kroku **F44** při nastavování jednotlivých znaků textu pomocí ASCII kódů se kódy zadávají z numerické klávesnice a posuv na následující znak textu se provádí tlačítkem 

POZNÁMKA 2:

Nastavení přenosu dat a tisků se doporučuje přenechat odbornému servisnímu technikovi.

4.2.5. Nastavení pro limitní / kontrolní vážení

číslo kroku	význam:	možná hodnota nastavení:	nastavení:
F50	Aktivace limitního / kontrolního vážení ve vážicím režimu	0	funkce kontrolního/limitního navažování není aktivována
		1	je aktivováno kontrolní vážení
		2	je aktivováno limitní vážení
F51	Použití akustického signálu	0	akustický signál je potlačen
		1	indikátor vydává akustický signál ve stavu OK

F50=1 – kontrolní vážení:			
indikace symbol	0kg	dolní limit 50kg	horní limit 100kg
ZERO			
UNDER			
OVER			
OK			

F50=2 – limitní vážení:			
indikace symbol	0kg	dolní limit 50kg	horní limit 100kg
ZERO			
UNDER			
OVER			
OK			

Kontrolní navažování:

Na váhu se zpravidla vkládají jednotlivé vážené výrobky nebo navážky materiálu a indikátor na displeji indikuje stav právě vloženého zatížení vzhledem k přednastaveným limitním hodnotám:

- kontrolka **UNDER** – zatížení je pod dolním limitem
- kontrolka **OK** – zatížení je mezi dolním a horním limitem nebo je rovno nastaveným limitním hodnotám
- kontrolka **OVER** – zatížení je nad horním limitem

Indikace uvedenými symboly je zobrazena stále, bez ohledu na ustálení váhy.

Limitní navažování:

Na váhu se zpravidla dosypává nebo přilévá materiál a indikátor na displeji indikuje stav právě vloženého zatížení vzhledem k přednastaveným limitním hodnotám:

- kontrolka **UNDER** – zatížení dosáhlo a překročilo dolní limit
- kontrolka **OVER** – zatížení dosáhlo a překročilo horní limit
- kontrolka **OK** – zatížení dosáhlo a překročilo horní limit a váha se ustálila

Indikace kontrolkami **UNDER** a **OVER** je zobrazena stále, bez ohledu na ustálení; kontrolka **OK** se objeví pouze po ustálení váhy

4.2.6. Tabulka ASCII kódů:

ZNAK:	KÓD:	ZNAK:	KÓD:	ZNAK:	KÓD:	ZNAK:	KÓD:	ZNAK:	KÓD:
(mezera)	32	6	54	L	76	c	99	y	121
!	33	7	55	M	77	d	100	z	122
..	34	8	56	N	78	e	101	{	123
#	35	9	57	O	79	f	102		124
\$	36	:	58	P	80	g	103	}	125
%	37	;	59	Q	81	h	104	~	126
&	38	<	60	R	82	i	105	€	150
'	39	=	61	S	83	j	106	§	167
(40	>	62	T	84	k	107	Á	193
)	41	?	63	U	85	l	108	É	201
*	42	@	64	V	86	m	109	Í	205
+	43	A	65	W	87	n	110	Ó	211
,	44	B	66	X	88	o	111	Ú	218
-	45	C	67	Y	89	p	112	Ý	221
.	46	D	68	Z	90	q	113	á	225
/	47	E	69	[91	r	114	é	233
0	48	F	70	\	92	s	115	í	237
1	49	G	71]	93	t	116	ó	243
2	50	H	72	^	94	u	117	ú	250
3	51	I	73	_	95	v	118	ý	253
4	52	J	74	a	97	w	119	(konec)	255
5	53	K	75	b	98	x	120		

4.2.7. Tabulka funkčních kódů pro nastavení tlačítek F1 a F2 v krocích F17 a F18 SET MODE:

Funkce:	Funkční kód:	Funkce:	Funkční kód:
nefunkční	00	PRINT	07
ZERO	01	HOLD	08
GROSS/NET	02	BATTERY CHECK (STAV NABITÍ AKU)	09
TARE	03	ITEM NUMBER (ZADÁNÍ Č.POLOŽKY)	10
SUBTOTAL	04	HIGH LIMIT (ZADÁNÍ HOR. LIMITU)	11
GRANDTOTAL	05	LOW LIMIT (ZADÁNÍ DOL. LIMITU)	12
WEIGHING COUNT (POČET)	06	ZADÁNÍ TÁRY	13


5. REŽIM TESTOVÁNÍ INDIKÁTORU

5.1. UŽIVATELSKÉ TESTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ INDIKÁTORU (REŽIM „TEST MODE“)



Testovací režim lze použít k otestování některých funkcí nebo ovládacích prvků indikátoru, pokud má uživatel pochyby, zda daná funkce nebo prvek indikátoru správně pracuje.

5.1.1. Použití tlačítek a postup v režimu TEST MODE:

- **Vstup do režimu TEST MODE:**

Přidržením tlačítka  3 sekundy v základním vážicím režimu


- **Zadání testovacího kroku:**

Zadáním čísla kroku 1 až 10 z numerické klávesnice  až 


- **Návrat do výchozí pozice TEST MODE:**

Tlačítkem 


- **Vstup do testovacího kroku:**

Tlačítkem 


- **Potvrzení testovacího kroku a skok do následujícího testovacího kroku:**

Tlačítkem 


- **Výstup z TEST MODE a návrat zpět do vážicího režimu:**

Přidržením tlačítka 

5.1.2. Vstup do režimu TEST MODE:

Do režimu **TEST MODE** vstupte přidržením tlačítka  v základním vážicím režimu.

Na displeji problikne nápis „tESt“ a pak displej ukáže „tESt 1“, tedy první testovací krok.

Následně zadejte z numerické klávesnice číslo testu, který požadujete a potvrďte tlačítkem 

Po ukončení jednotlivých testovacích kroků tlačítkem  vždy indikátor automaticky nabídne následující test.

Pro ukončení testování a návrat do vážicího režimu přidržte tlačítko  na 3 sekundy (displej ukáže „End“)

5.2. MENU TESTOVACÍHO REŽIMU TEST MODE

5.2.1. Tabulka testovacích kroků a jejich významu:

Č.testu:	Označení:	Význam a postup testování:
tESt 1	KEY	Testování jednotlivých tlačítek – displej ukáže číslo tlačítka dle tabulky 5.2.2.
tESt 2	LCd	Testování displeje – zobrazení (rozsvícení) všech segmentů a symbolů na displeji
tESt 3	Ad	Testování snímače zatížení – zobrazení přímé měřené hodnoty z A/D převodníku
tESt 4	rS-232	Testování komunikace přes RS-232 – zobrazení TX a RX dat (05—13)
tESt 5	Print	Testování tiskárny (musí být předem nastavena v F30) – vytiskne se bon „TEST OK“
tESt 8	roM	Testování interní paměti EPROM – displej musí ukázat nápis „ROM OK“
tESt 9	b	Zobrazení stavu akumulátoru – displej přímo ukáže napětí akumulátoru, např. 6.15 (V)
tESt 10	tiME	Testování hodinového obvodu – po spuštění se na displeji načítá čas po sekundách

5.2.2. Tabulka kódů jednotlivých tlačítek pro TEST 1:

1 ZERO	01	6 W [•] CNT	06	F1	28
2 G/N	02	7 PRINT	07	F2	29
3 TARE	03	8 HOLD	08	CLEAR	11
4 I [•] SUM	04	9 B [•] CHK	09	SET	30
5 G [•] SUM	05	0 ITEM	00	POWER	71

6. SIGNALIZACE A CHYBOVÁ HLÁŠENÍ VE VÁŽICÍM REŽIMU

SIGNALIZACE:	PŘÍČINA:	ODSTRANĚNÍ:
Err 01	Váha se po zapnutí nemůže ustálit	Zajistěte pevné a stabilní umístění váhy
Err 02	Chyba na vstupu od snímače zatížení; je možná i závada přímo v A/D převodníku indikátoru	Proveďte kontrolu kabeláže a správného zasunutí konektoru od snímače (snímačů) do indikátoru
Err 05	Byla stisknuta nesprávná kombinace více tlačítek současně	Proveďte stisk tlačítek znovu správně
Err 08	Byla použita funkce ZERO nebo TARE ve stavu neustálené váhy	Vyčkejte na ustálení váhy a pak opakujte vynulování nebo tárování
Err 09	Současná „nulová“ zátěž je mimo rozsah, který váha pojme jako nulovou hodnotu	Změňte nastavení v kroku F13 režimu SET MODE
Err 10	Zadaná hodnota táry je vyšší, než je maximální váživost váhy	Změňte zadání táry
Err 12	Připojený typ tiskárny nelze použít pro výtisk totálu navážek (DLP50)	Pokud požadujete výtisk totálu navážek, je nutno změnit typ tiskárny a rovněž nastavení v kroku F40 režimu SET MODE
Err 13	Současná „nulová“ zátěž při zapnutí váhy je mimo rozsah, který váha pojme jako nulovou hodnotu	Zkontrolujte zatížení prázdné váhy, odstraňte předměty z vážicí plochy a pak zkuste váhu znovu zapnout
Err 15	Zadané číslo položky je vyšší, než je přípustné	Změňte zadání čísla položky
Err 82	Vyskytla se chyba přímo v A/D převodníku indikátoru	Volejte servisního technika
OVER	Váha byla přetížena nad maximální nastavenou váživost	Uberte zátěž z vážicí platformy

7. TECHNICKÁ SPECIFIKACE INDIKÁTORU

Technické parametry:	
Hmotnost vlastního indikátoru	cca. 2,5kg včetně akumulátoru
Rozměry samotného indikátoru bez nástěnného držáku (VxŠxH)	170mm x 250mm x 83mm
Displej, výška číslic	numerický LED, 6 míst, výška číslic 25mm
Pracovní teplota	-10°C až +40°C
Krytí proti vodě	IP-65
Standardní komunikace, výstupy	sériové rozhraní RS-232 pro počítač nebo tiskárnu nebo přídatný displej

Napájení:	
Napájení	AC 230V (přes napájecí zdroj AC230V / DC12V / 1,25A)
Alternativní napájení	vestavěný hermetický akumulátor DC 6V/5Ah)
Příkon	max. 10W ze sítě při dobíjení a provozu / 0,4W (60mA) z akumulátoru
Doba provozu z akumulátoru	cca. 30 hodin





Metrologické parametry:	
Napájení snímačů	DC 5V, max. 8x 350Ω
Počet zobrazených dílků	10.000d dle OIML (max. 20.000d mimo OIML)
Schopnost vnitřního rozlišení	520.000 dílků
Vstupní citlivost	0,5uV / 1dílek dle OIML
Vstupní rozlišení	2mV / V
Nelinearita	do 0,01 %
Počet měření	80 za 1 sekundu
Třída přesnosti	III. dle evropského metrologického schválení

Metrologické certifikáty – zkoušky provedl NWML United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:	
EC type - approval	UK 2883
Test Certificate	GB-1361
OIML Certificate of conformity	R76/1992-GB1-10.06

Podporované funkce:	
Tárování – přímý odečet obalu	
Vážení neklidné zátěže (funkce HOLD)	
Limitní / kontrolní navažování	
Sumarizace (sčítání) navážek	

Volitelné příslušenství (dodatečná výbava):	
Druhé komunikační rozhraní RS-232 (COM2) – pro tiskárnu nebo přídatný displej	
Komunikační rozhraní RS-485	

Rozměry indikátoru:

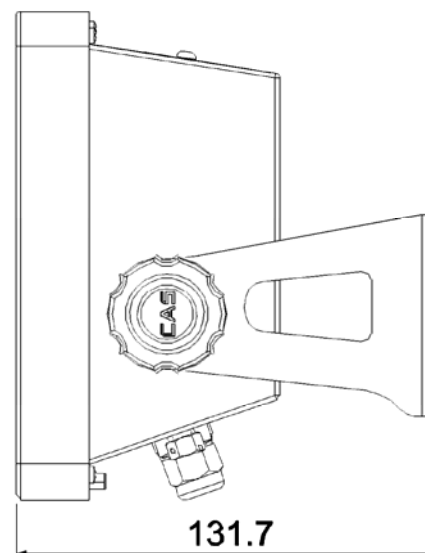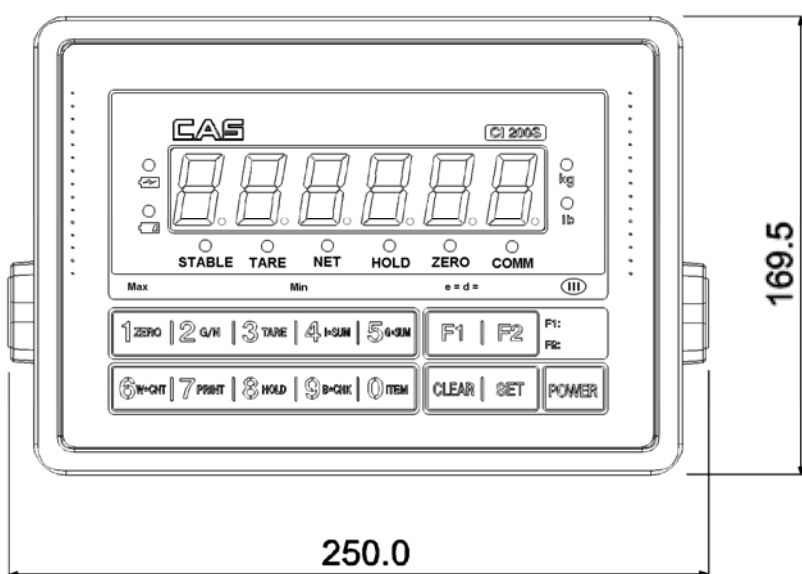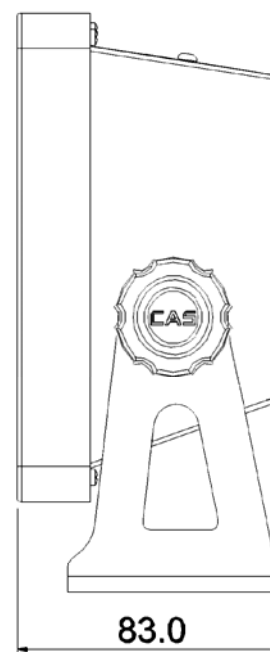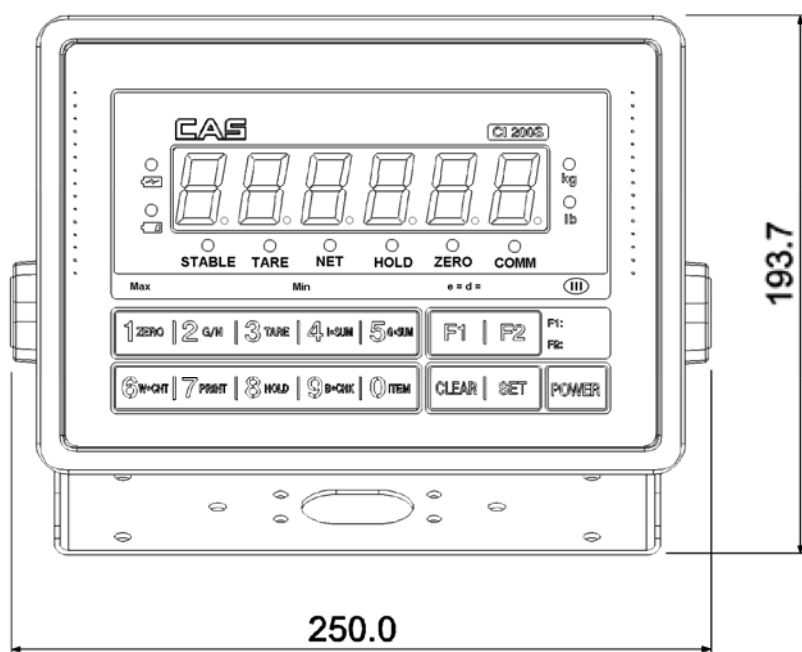

8. CO OBSAHUJE STANDARDNÍ DODÁVKA VÁMI ZAKOUPENÉHO ZAŘÍZENÍ

Volitelné příslušenství, uvedené v předchozím odstavci lze objednat za příplatek. Dovozce si vyhrazuje právo dodat zařízení s některým uvedeným příslušenstvím jako komfortní výbavu, aniž toto promítne do ceny zařízení a aniž na tuto skutečnost uživatele předem upozorní.

Vaše zařízení je standardně dodáno s tímto příslušenstvím:

- Kartonová krabice s polystyrénovým lůžkem
- Vlastní indikátor
- Napájecí zdroj DC12V/1,25A
- Návod k obsluze v českém jazyce


Prohlášení o ekologické likvidaci elektroodpadu

Podle platné legislativy a Zákona č.185/2001Sb. se od 13.8.2005 odpovědnost za nakládání s odpadem z elektrických a elektronických výrobků a financování jeho likvidace převádí zejména na jejich výrobce a dovozce.

Společnost ZEMAN Váhy s.r.o. přispívá na ekologickou likvidaci svých elektrozařízení v rámci kolektivního systému **ASEKOL**.

Odložením použitého elektrozařízení na správné místo bude umožněno jeho zapojení do procesu ekologického nakládání, řádného zpracování a recyklace.

Nová elektrozařízení jsou značena symbolem přeškrtnuté popelnice (viz. níže) nebo číslem „08/05“.

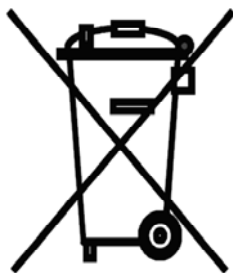

JAK NAKLÁDAT S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI

Pro odkládání (likvidaci) elektrozařízení máte tyto možnosti:

1. Elektroodpad navracejte do místa prodeje, buď přímo na hlavní provozovnu naší firmy ZEMAN Váhy s.r.o. nebo zprostředkovateli prodeje
2. Ponechejte na odkladovém místě ve vašich prostorách a po nahromadění většího množství nás informujte o nutnosti odvozu, který zajistíme
3. Na webových stránkách ASEKOL www.asekol.cz si najdete nejbližší veřejné sběrné místo a zde dosloužilé zařízení bezplatně odložte

Prohlášení o nakládání s obaly

Podle platné legislativy a Zákona č.477/2001Sb. se od 28.3.2002 odpovědnost za nakládání s obaly a financování jeho likvidace převádí zejména na jejich výrobce a dovozce.

Společnost ZEMAN Váhy s.r.o. přispívá na ekologickou likvidaci svých obalů v rámci kolektivního systému **EKO-KOM** pod klientským číslem EK-F00040720.

Obaly spadají do systému zpětného odběru, aby se mohly co neekonomičtěji a neekologičtěji recyklací opětovně využívat.

Odložením použitých obalů na správné místo bude umožněno jeho zapojení do procesu ekologického nakládání, řádného zpracování a recyklace.

Recyklovatelné obaly jsou označeny značkou **ZELENÝ BOD** (viz. níže); tato značka je ochrannou známkou.

Označení obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62.



JAK NAKLÁDAT S OBALY

Pro odkládání (likvidaci) obalů máte tyto možnosti:

1. Zapojte se do třídění komunálního odpadu a navracejte obaly do sběrného dvora
2. Nepotřebné obaly odevzdejte do výkupu druhotných surovin

Více informací naleznete na www.ekokom.cz .

Číslo Prohlášení: **003/2016/R0**

Jako výše uvedený dovozce vydáváme toto EU Prohlášení o shodě na odpovědnost dovozce pro výrobky (vyhodnocovací jednotky pro vážicí aplikace) **CAS** (výrobce CAS Corporation, Korea) modelových řad: **CI2001, CI200/201, CI605, NT200/201, PDI, DBI**

Podle Zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky (v platném znění) – výrobek splňuje:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (EMC) a Nařízení vlády 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (LVD) a Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

Uvedený výrobek (předmět prohlášení) je ve shodě s uvedenými příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie. Shoda se prohlašuje na základě použití harmonizované normy (technické specifikace).

Výše uvedené výrobky byly podrobeny rovněž metrologickým zkouškám s výstupním Test Certifikátem, což umožňuje při splnění všech ostatních podmínek jejich použití ve spojení s váhami podle Zákona č. 90/2016 Sb., ve shodě se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh (NAWI), Nařízením vlády č. 121/2016 Sb. o posuzování shody vah s neautomatickou činností a dále ČSN EN 45501 (Metrologické aspekty vah s neautomatickou činností).

V Brně dne 21.4.2016

Zdeněk Zeman, jednatel společnosti

